



Mitglied im Bundesverband freier Sachverständiger e.V.

08.12.2011

**Haftpflichtschaden an PKW Toyota Auris Hybrid**  
**amtl. Kennzeichen** :

gegn. Versicherung :  
Schaden-/Versicherungs Nr. :  
Schadentag :  
Versicherungsnehmer :

**Unser Gutachten Nr.** : **HBI1110655**

---

Sehr geehrter Herr Mauermayer,

in der Anlage erhalten Sie je eine Kopie unseres Gutachtens Nr. HBI1110655 sowie der Rechnung für Ihre Unterlagen.

Mit selber Post senden wir aufgrund der uns überlassenen Abtretungserklärung das Original-Gutachten mit Fotos sowie die Original-Rechnung mit der Bitte um Ausgleich\* an:

(\*Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unsere Klausel in der Abtretungserklärung, Kopie ist beigelegt).

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen



08.12.2011

# Gutachten

Nr. HBI1110655

Betreff  
**Schaden-/Vers.-Nr.**  
amtl. Kennzeichen

Anspruchsteller

Auftrag vom / durch  
besichtigt am / in

: 05.12.2011 /

Reparaturfirma

### Zusammenfassung der Einzelergebnisse:

**Reparaturkosten ohne MwSt.**

**€ 7.542,72**

### Abzüge "NfA/Wertverbesserung" von Ersatzteile

€ 0,00

### Abzüge "NfA/Wertverbesserung" von Lackierung

€ 0,00

**Gesamtsumme Reparaturkosten ohne MwSt. (nach Abzug)**

**€ 7.542,72**

19 % MwSt. auf Gesamtsumme Reparaturkosten

€ 1.433,12

**Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt. (nach Abzug)**

**€ 8.975,84**

**Beurteilung:**

## Reparaturfreigabe

### Reparaturdauer

11

## 10 Arbeitstage

**Wertminderung (steuerneutral)**

2

**€ 1.500,00**

## Fahrzeugdaten

Fahrzeughalter  
Amtl. Kennzeichen

:  
:

Fahrzeugart  
Aufbau

: PKW  
: Limousine 5-türig

Hersteller  
Fahrzeugtyp  
Fahrzeug-Ident-Nummer

: Toyota  
: Auris Hybrid  
: SB1KS56E40E040656


Leistung  
Hubraum

: 100 kW  
: 1798 ccm

Reifengröße vorne / hinten

: 205/55 R 16 M+S

Profiltiefe in (mm):

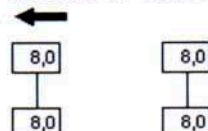

Erste Zulassung  
Nächste HU

: 28.07.2011  
: 07/2014

Anzahl Vorbesitzer  
Laufleistung abgelesen

: 0  
: 5442 km

Allgemeinzustand  
Farbe  
Lackzustand

: sehr gut  
: weiß  
: sehr gut

Vorschäden / Altschäden

: zum Zeitpunkt der Besichtigung keine bekannt

Ausstattung / Zubehör

: siehe EDV-Kalkulation Seite 6

---

## **Auftrag**

Gemäß Auftrag vom 05.12.2011 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe besichtigt und ein Gutachten erstellt.

## **Zustandsbeschreibung**

Das Fahrzeug befand sich vor Schadeneintritt in einem ordentlichen Allgemein- und Pflegezustand.

Nach dem Unfall war das Fahrzeug noch fahrbereit, aber aufgrund der Beschädigungen nicht nutzungsfähig ().

Bei Besichtigung war das Fahrzeug im beschädigten, unzerlegten Zustand.

## **Schadenhergang**

Zum Schadenhergang sind Einzelheiten nicht bekannt. Insoweit wird auf die Schadenunterlagen verwiesen.

## **Lichtbilder**

Zum Schadenumfang wird neben der Schadenbeschreibung auf die beigegeführten 15 Lichtbilder verwiesen.

## **Schadenbeschreibung**

**Der Pkw ist an der linken Karosserie-seite wie folgt beschädigt:**

- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| - Fahrzeugseite links im Bereich der B-Säule erheblich beschädigt und aufgestaucht | - | instandsetzen           |
| und auf Richtbankpunkte  | - | rückformen.             |
| - Hierzu Fahrzeug auf Richtbank  | - | setzen.                 |
| <br>   |   |                         |
| - B-Säule im Scharnierbereich erheblich beschädigt und aufgestaucht                | - | im Teilersatz erneuern. |
| im anschlußbereich   | - | instandsetzen.          |
| <br>   |   |                         |
| - Seitenteil links im Bereich des Kniestücks erheblich beschädigt und aufgestaucht | - | instandsetzen           |
| und  | - | verzinnen.              |
| <br>   |   |                         |
| - Beide linken Türen erheblich beschädigt und deformiert, mit Dichtungen           | - | erneuern                |
| und  | - | umbauen                 |
|  | - | neu einpassen.          |
| <br>   |   |                         |
| - Fensterführungen sowie Fensterschachtleisten reparaturbedingt                    | - | erneuern.               |
| <br>   |   |                         |
| - Türdichtfolien sowie Zierblenden reparaturbedingt                                | - | erneuern.               |
| <br>   |   |                         |
| - Fensterheber der Türe hinten links beschädigt                                    | - | erneuern.               |
| <br>   |   |                         |
| - Scharniere sowie Fenststeller der Türe hinten links beschädigt                   | - | erneuern.               |
| <br>   |   |                         |
| - Kantenschutz an beiden Türausschnitten reparaturbedingt                          | - | erneuern.               |
| <br>   |   |                         |
| - Einstiegblenden links reparaturbedingt   | - | erneuern.               |
| <br>   |   |                         |
| - Diverse reparaturbedingte Demontagearbeiten                                      | - | durchführen.            |
| <br>   |   |                         |
| - Fahrzeug   | - | vermessen.              |
| <br>   |   |                         |
| - Beschädigte Fahrzeugpartien dem Schadensumfang entsprechend                      | - | lackieren.              |
| <br>   |   |                         |
| - Lackmontage  | - | durchführen.            |

Bemerkung :

**Die Fahrzeugverbringung sowie der 12%ige Ersatzteilaufpreis wurden in der Kalkulation berücksichtigt.**

**Stundenverrechnungssätze**

In der Schadenkalkulation wurden die Stundenverrechnungssätze der Firma  
übernommen.

Laut Auskunft ist eine Reparaturdurchführung in dieser Werkstatt beabsichtigt.

**Anmerkung**

Die Reparaturkosten-Kalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage nach dem

**AUDATEX - SYSTEM**

erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) für die zu ersetzenden Teile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers bzw. Importeurs. Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, sodass gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind.

**Hinweis**

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar.

Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren.

Die ausgewechselten Ersatzteile sind bis zur Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

FZ-HALTER

AKTENZEICH

FABRIKAT	TOYOTA	AURIS	EXECUTIVE
FZ-IDENT-NR	SB1KS56E40E040656	AMTL KZ	TYP-CODE 70 58 05
ERSTE ZUL	28.07.2011	NAECH HU 07.2014	LAUFLEIST 5442
BES-DATUM	05.12.2011	SCHD-TAG 03.12.2011	
AUSSTATTG	AB 12.2010	TAGFAHRLICHT	RUECKFAHRKAMERA
	CVT AUTOMATIKGETR	WINTERREIFEN	REIFENREPARATUR-KIT
	HECKSP MIT BREMSL	KLIMAAUTOMATIK	F-HEBER V/H ELEKTR
	A-SPIEGEL IN WAGENF	A-SPIEGEL VERST/HZB	6 LAUTSPRECHER
	XENONLICHT	NEBELSCHEINWERFER	SCHEINW-REIN-ANLAGE
	REGENSENSOR	LEDERLENKRAD	DEKORTEILE ALU
	TUERGRIFFE IN WAGENF	KEYLESS ENTRY/DRIVE	RADIOBED AM LENKRAD
	1798CCM 73KW HYBRID	GESCHW-REGELANLAGE	STAB-PROGRAMM (VSC)
	KNIEAIRBAG	KOPFAIRBAG	5-TUERIG
	PROD-LAND ENGLAND	EINPARKHILFE	NAVIGATIONSSYSTEM
	ALARMANLAGE	REIFEN 205/55 R16..V	RAEDER 6.5 J X 16
	RADVOLLBLENDE 16"		

-----

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 99.50 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
B040)	SCHEINWERFER EINSTELLEN	3	29.85
KN	RICHTBANK UMRUESTEN	10	99.50
KN	FZG AUF RICHTBANK SETZEN	15	149.25
043233	FZG KPL VERMESSEN	12	119.40
B010	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	5	49.75
B040)	SCHEINWERFER L AUS-/EINBAUEN	1	9.95
B250	MITTELSAEULE UND SCHWELLER L ERSETZEN	106	1054.70
	UMFASST: SICHERHEITSGURT SOWIE SAEMTL		
	VERKLDG IM REP-BEREICH AUS-/EINBAUEN		
	UMFASST NICHT: TUER H L AUS-/EINBAUEN		
B210	TUER V L ERSETZEN	26	258.70
670301A	TUERVERKLEIDUNG V AUS-/EINBAUEN (ERG)	1	9.95
B210	TUER H L ERSETZEN	24	238.80
KN	SCHLIESSBOLZEN TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	19.90
670311A	VERKL TUEREN HINTEN AUS-/EINBAUEN	1	9.95
KN	RADHAUSSCHALE H L AUS-/EINBAUEN	2	19.90
B410	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	4	39.80
B407	HECKLEUCHTE L AUS-/EINBAUEN	1	9.95
KN	REGENRINNENLEISTE V L AUS-/EINBAUEN	2	19.90
	SYSTEM AUDATEX		

GUTACHTEN / KALKULATION NR HBI1110655

08.12.2011

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 99.50 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
B430	DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN	6	59.70
893401)	KOPFAIRBAG L AUS-/EINBAUEN	1	9.95
KN	ARMATURENTAFEL O AUS-/EINBAUEN	15	149.25
B440	SITZ V L AUS-/EINBAUEN	2	19.90
B450)	SITZKISSEN H L AUS-/EINBAUEN	1	9.95
B450)	SITZKISSEN H R AUS-/EINBAUEN	1	9.95
B450)	SITZLEHNE H L AUS-/EINBAUEN	1	9.95
B450)	SITZLEHNE H R AUS-/EINBAUEN	1	9.95
0250	FAHRZEUGVERBRINGUNG	10*	99.50
1477	SEITE L RUECKVERFORMEN	15*	149.25
9854	FEHLERSPEICHER AUSLESEN	4*	39.80
1000	BODYSCHUTZ+HV SPRÜHEN	7*	69.65
3481	SEITENWAND H L INSTANDSETZEN	35*	348.25

LACKIERUNG ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 99.50 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
2010	TUER V L	NEUTEILLACK ST I	16	159.20
2160	TUER H L	NEUTEILLACK ST I	14	139.30
2480	SCHWELLER L	NEUTEILLACK ST I	17	169.15
2100	B-SAEULE/SCHWELLER L	NEUTEILLACK ST I	15	149.25
3010	SEITENWAND H L	REPARATURLACK ST III	11	109.45
1410	KOTFLUEGEL V L	OBERFL LACK ST II	6	59.70
2070	AUSSENGRIFF TUER V L	OBERFL LACK ST K2	3	29.85
L 1585	BLLENDE TUEGRRIFF V L	OBERFL LACK ST K2	3	29.85
2290	AUSSENGRIFF TUER H L	OBERFL LACK ST K2	3	29.85
L 1885	BLLENDE TUEGRRIFF H L	OBERFL LACK ST K2	3	29.85
2815	DACHRAHMEN A L	OBERFL LACK ST II	5	49.75
3210	TANKKLAPPE	OBERFL LACK ST II	4	39.80
KN	FARBE	MISCHEN	4*	39.80
KN	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		17	169.15
KN	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG VON KUNSTSTOFFTEILEN		5	49.75

SYSTEM AUDATEX

GUTACHTEN / KALKULATION NR HBI1110655

08.12.2011

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 20.11.2011

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0813		SCHRIFTZUG KOTFL V L	75374 33100	17.08
1481		TUER V L	67002 02260	480.19
1509		DICHTUNG TUER V L	67862 02170	57.09
1597		F-FUEHR TUER V L	68151 02100	47.02
1609		F-SCHIENE H TUER V L	67404 02050	29.13
1625		SCHACHTDTG TUER V L	75720 02130	33.75
1697		ZIERSTR U TUER V L	75922 02080	10.38
1699		ZIERSTR O TUER V L	75924 02090	32.69
1713		ABDECKFOLIE TUER V L	67832 02160	16.49
1729	9	BEF-SA TUERVERKL V L	90467 09206	8.06
1777		KANTENSCH TUER V L	+62312 02110B0	111.12
1781		TUER H L	67004 02260	441.88
1787		SCHARNIER O TUER H L	68760 0H010	41.16
1795		SCHARNIER U TUER H L	68780 0H010	37.33
1805		FESTSTELLER TUER H L	68630 02121	102.03
1809		DICHTUNG TUER H L	67872 02140	48.56
1835		DTG DREIECKSCH H L	68189 02090	15.62
1847		FENSTERHEBER H L	69840 02390	213.63
1877		TUERSCHLOSS H L	69060 02170	166.23
1881		SCHLIESSFALLE H L	69410 33010	20.27
1897		F-FUEHR TUER H L	68152 02110	41.63
1925		SCHACHTDTG TUER H L	75740 02121	33.75
1931		SCHUTZFOLIE TUER H L	67858 02040	8.47
1971		ZIERSTR O TUER H L	75926 02020	29.59
2013		ABDECKFOLIE TUER H L	67842 02130	14.26
2029	9	BEF-SA TUERVERKL H L	90467 09206	8.06
2063		KANTENSCH TUER H L	+62332 02160B0	93.83
2193		EINSTIEGLEISTE V L	+67914 02150B1	53.24
2197		EINSTIEGLEISTE H L	+67918 02060B1	37.99
2207		SCHWELLERLEISTE L	75852 02081	57.94
2211		ZIERBLLENDE EINST V L	+67911 02070	37.99
2213		ZIERBLLENDE EINST H L	+67916 02040	37.99
2279		B-SAEULE/SCHWELLER L	61312 02140	193.51
3663		SCHUTZ SEITENW H L	58742 02080	11.04

SYSTEM AUDATEX

SCHLUSSKALKULATION

EUR

EUR

A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS      10 AW = 1 STD						
GESAMT	302 AW	X	99.50	EUR/STD	3 004.90	
VERMESSEN	12 AW	X	99.50	EUR/STD	119.40	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....						3 124.30
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERVIERUNG					35.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....						35.00
L A C K I E R U N G      ZEITBASIS      10 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	126 AW	X	99.50	EUR/STD	1 253.70	
LACKIERMATERIAL	39.00 %				488.94	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL .....						1 742.64
E R S A T Z T E I L E					2 589.00	
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)					51.78	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....						2 640.78
R E P A R A T U R K O S T E N      OHNE MWST.....						7 542.72
MWST 19.00 %						1 433.12
R E P A R A T U R K O S T E N      MIT MWST.....						8 975.84

## ERLAEUTERUNGEN:

UPE +12.00%

+ = FARB-NR BESTIMMEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

\* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = BIRNBERG

### **Beurteilung**

### **Reparaturfreigabe**

Die durch die EDV-Kalkulation ausgewiesenen Reparaturkosten und der vom Sachverständigen vorgeschlagene Reparaturweg gewährleisten eine kostengünstige Instandsetzung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der Sicherheitserfordernisse.

**Die Reparatur wurde aus Sachverständigensicht freigegeben.**

### **Reparaturdauer**

**10 Arbeitstage**

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt wird.

Bei der angegebenen Reparaturdauer handelt es sich um Arbeitstage, ohne Samstage, Sonn- und Feiertage. Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überprüfung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

### **Wertminderung (steuerneutral)**

**€ 1.500,00**

Aufgrund des Alters, der Laufleistung und des Schadenumfanges ist eine merkantile Wertminderung in der angegebenen Höhe zu befürworten.

### **Schlussbemerkung**

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt und dient nur zum Zwecke der zivilrechtlichen Schadenregulierung.

**München, den 08.12.2011**





Kopie

Mitglied im Bundesverband freier Sachverständiger e.V.

08.12.2011

## RECHNUNG

Betreff: : Haftpflichtschaden  
besichtigt am : 05.12.2011

Schaden-Nr. :  
Versicherungsnehmer :  
Anspruchsteller :  
Fahrzeug :  
Amtliches Kennzeichen :  
Fahrzeug-Ident-Nummer :

Grundgebühr  
Fahrtkosten  
Lichtbilder  
Porto, Telefon, Schreibgebühren  
Audatex-Gebühren

15 Bilder x EUR 1,80

EUR	615,00
EUR	40,00
EUR	27,00
EUR	35,00
EUR	20,00

Rechnungsbetrag ohne MwSt.  
19% MwSt.

EUR	737,00
EUR	140,03

**Rechnungsbetrag inkl. MwSt.**

<b>EUR</b>	<b>877,03</b>
------------	---------------

Die Rechnung ist zahlbar bis: **22.12.2011**